

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер ООО «РПРЗ»
_____ А.П.Колокольцев
«15» февраля 2022 г.

ПОДРЯДЧИК:

Техническое задание № 28

На выполнение работ по ремонту металлоконструкции мостового крана рег.№247.06/П, инв.№7415 расположенного в здании Кузнечно-прессовый корпус литер БО, инв. №344 (ПЦ-23), г. Ростов-на-Дону, ул. Меньжинского 2/1/13.

№ п/п	Q, т	Ширина пролета, м	СП	Инв. №	Зав. №	Тип и рег. №
1	10	22,5	ПЦ-23	7415	819	ЭМК №32 рег. №247.06/П

1. Состав работ.

Кран мостовой рег. № 247.06/П (ЭМК №32)

- 1.1. Произвести ремонт трещины металлоконструкции левой передней стойки кабины управления.
- 1.2. Произвести ремонт трещины по сварному шву узла соединения (длиной 200 мм) в соединения главной и концевой балок.
- 1.3. Произвести ремонт металлоконструкции тележки (трещины по металлу 40, 30, 20 мм).
- 1.4. Произвести ремонт трещины по сварному шву (150 мм) металлоконструкции концевой балки.
- 1.5. Установить проектный буфер резиновый (БР) крана в количестве 2 шт.
- 1.6. В местах выполненного ремонта восстановить лакокрасочное покрытие.

2. Общие требования к выполнению работ:

- 2.1. Работы по договору должны выполняться в строгом соответствии с проектной документацией, техническим заданием и нормативно-правовыми актами, с разработанным и согласованным с Заказчиком ППСР/ТУ (проект производства сварочных работ/технические условия).
- 2.2. Перед началом производства работ Подрядчик обязан разработать проект производства сварочных работ или технические условия на проведение работ и согласовать с представителями Заказчика.
- 2.3. При проведении сварочных работ Подрядчик подтверждает качество сварочных работ проведением за свой счет визуально-измерительного контроля сварочных швов, выполненного сторонними аккредитованными сварочными лабораториями (наличие действующего аттестата аккредитации и соответствующей области аттестации обязательно) согласно РД 03-606-03 и ГОСТ 23118-2012 с оформлением «Акта визуально-измерительного контроля» «ВИК».
- 2.4. Подрядчик обязан вести: общий журнал работ, журнал сварочных работ, журнал входного контроля материалов.
- 2.5. Подрядчик обязан выполнять работы обученными и аттестованными специалистами (монтажник, сварщик НАКС, работа на высоте).

2.6. Подрядчик обязан предъявлять к освидетельствованию все скрытые работы с оформлением актов на скрытые работы поэтапно, либо предоставлять фотоотчет. Работы, выполненные без подписанного акта на скрытые работы представителем Заказчика, будут признаны некачественными и не подлежат оплате.

3. Требования к работникам организации, выполняющей ремонт.

Требования к работникам организации, должны соответствовать п. 19-21 ФНП в области ПБ "Правила безопасности ОПО, на которых используются ПС".

4. Требования к материалам и качеству сварки.

Требования к материалам и качеству сварки должны соответствовать п. 66 – 80 ФНП в области ПБ "Правила безопасности ОПО, на которых используются ПС".

5. Требования к документации.

Производитель работ обязан предоставить техническую документацию (чертежи) на выполненный ремонт, ППСР/ТУ, сертификаты на электроды и применяемый материал, акт контроля качества сварных соединений, ВИК, копия удостоверения сварщика, журналы работ и входного контроля.


Приложение №1. Ведомость дефектов ЭМК №32.

Заказчик: _____ **ООО «РПРЗ»** _____

Главный механик
(должность)

Начальник ЦРО-46
(должность)

Начальник БТН ОГМ
(должность)

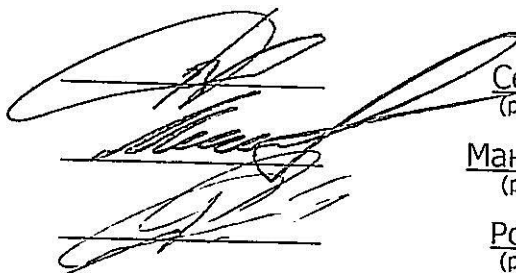

Секач И. В.
(расшифровка)

Манацков Д.Б.
(расшифровка)

Ротарь Е.Г.
(расшифровка)

"Утверждаю"

Главный инженер ООО "РПРЗ"

А.П.Колокольцев

"15" февраля 2022 г.

"Согласовано"

" " "

Ведомость дефектов № 28/1

На ремонт объекта: мостовой кран рег. №247.06/П (поз.32) инв. №7415.

Работа: ремонт металлоконструкции грузоподъемного крана рег. №247.06/П (поз.32) инв. №7415.

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Трещина по сварному шву металлоконструкции левой передней стойки кабины управления	Произвести ремонт трещины металлоконструкции левой передней стойки кабины управления,	ед.	1	
2	Трещина по сварному шву узла соединения главной и концевой балок.	Произвести ремонт трещины по сварному шву узла соединения (длиной 200 мм) главной и концевой балок.	ед.	1	
3	Трещины по металлу тележки.	Произвести ремонт металлоконструкции тележки (трещины по металлу 40,30,20 мм) .	ед.	4	
4	Трещина по сварному шву металлоконструкции концевой балки.	Произвести ремонт трещины по сварному шву (длиной 150 мм) металлоконструкции концевой балки.	ед.	1	
5	Физический износ резинового демпфера буферного устройства крана	Установить проектный буфер резиновый (БР) крана.	шт.	2	
6	В местах выполненного ремонта восстановить лакокрасочное покрытие.		м2	4	
Материалы и заготовки					
1	Грунт-эмаль 3 в 1 (желтая)		кг	2	
2	Электроды УОНИ 13-55		кг	5	
3	БР крана		кг	2	

Примечание: работы производить из материалов, инструмента и техникой подрядной организации.

Главный механик

Начальник ЦРО-46


Разработал:
Начальник БТН ОГМ



И.В. Секач



Д.Б. Манацков

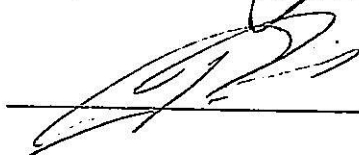

Е.Г. Ротарь